

Firmware-Änderungen Telefon-Box – Call Connect via Funk (Stand 07/2026)

Firmware Version 010167.1.0.006.0

Veröffentlichungsdatum: 07/2026

Neu:

- Dauer für das Zurücksetzen des „Operational eSIM Profile“ korrigiert:
Reset-Taste kurz drücken (< 3s): Normaler Werksreset
Reset-Taste lang drücken (> 10s): Werksreset und Löschen des „Operational eSIM Profile“

Verbessert:

- Sicherheitsverbesserungen

Behoben:

- In Grenzfällen hätte es zu erhöhter Sprachverzögerung kommen können

Firmware Version 010167.1.0.005.2

Veröffentlichungsdatum: 04/2026

Neu:

- Korrigierte LED-Anzeige und Audioausgabe, wenn das Gerät noch keine SIM Karte heruntergeladen hat, wenn die Aktivierung der SIM Karte fehlschlägt oder wenn sich das Gerät nicht mit dem Netz verbinden kann

Verbessert:

- Die rote LED wurde im Fehlerfall nicht angezeigt. Wenn das Gerät nun auf dem SM-DP+ Server noch kein Profil hinterlegt bekommen hat, dann zeigt das Gerät nach 2 Minuten ein rote LED
- Sicherheitsverbesserungen

Behoben:

- In bestimmten Fällen gab es keine eingehende Ton-Ausgabe während eines Laufendes Gespräches
- Wenn das Gerät eine rote LED zeigte, anschließend aber ein Profil erhalten hat, blieb der Fehlerzustand trotzdem bestehen
- Während eines laufenden FW-Updates in der Erstinbetriebnahme zeigt sich ein falsches LED-Verhalten